デジタルタコメーター
取扱説明書

このたびは、TAC-44デジタルタコメーターをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品は非接触式回転計であり、レーザーポインターによって、物体の回転数を安全と正確に測定することができます。本製品をより効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読み頂いた後も大切に保管してください。

警告：レーザーポインターを目に向いたり、光線を直接見たり、反射面から間接的に見たりしないてください。
本製品使用するときは保護メガネの着用をお勧めします。

商品特長

- ミニサイズの銃型デザイン
- 広い測定範囲のと高解像度
- 自動および手動測定が可能
- データの記録とレコール(データ60個)
- 最大/最小/平均値の記録機能付
- 時間間隔を記録する設定機能付
- LCD画面に白色バックライト付
- データホールド機能
- 自動および手動の電源オフ機能付
- 低電力表示

商品仕様

測定範囲:	2.5～99999RPM
分解能:	2.5～999.9RPMで0.1RPM 1000～99,999RPMで1RPM
精度:	±0.02%+1デジタル
測定距離:	50～500mm
サンプリング時間:	120RPM以上で0.5秒
動作温度:	0～50 °C(32 °F～122°F)
動作湿度:	10～90%RH
保管保管:	-10～60 °C(14°F～140°F)
保管湿度:	10～75%RH
サイズ:	145*90*35mm
重量:	120g(9V電池含む)

商品説明

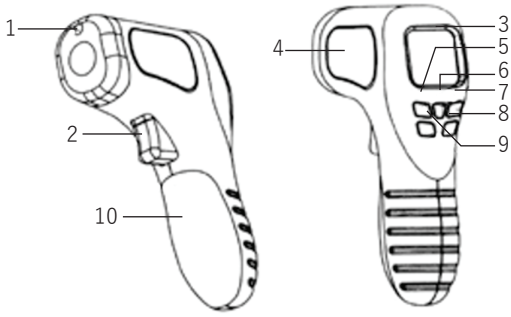

1. レーザー出力
2. 測定トリガー
3. LCD画面表示
4. 製品ラベル
5. バックライトボタン(↓)
6. 電源オン/オフボタン
7 自動測定(Auto)ボタン(↑)
8. 最大/最小/平均値(Max)ボタン
9. 記録(REC)ボタン
10. 電池カバー

LCD画面

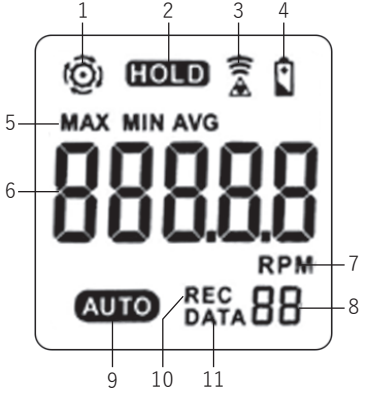

1. 測定表示
2. データホールドシンボル
3. レーザーシンボル
4. 低電力表示
5. 最大/最小/平均値表示
6. デジタル表示
7. 測定単位
8. 記録データ量(最大60個)
9. 自動測定表示
10. 記録モードシンボル
11. データリコールモード

操作方法:

1. メーターの電源オン/オフについて

a. メーターをオンにするには、**電源ボタン**を押してください。
何も操作しない場合、20秒後メーターは自動でオフになります。
b. メーターを手動でオフにするには、再度電源ボタンを押してください。
自動測定モードでは、メーターは電池が切れるまで常時動作します。

2. データホールド機能

メーターは測定を行っていない場合に自動的にデータホールドモードに入ります。表示されている測定値を保持したい場合には、測定トリガーを放して、メーターがデータホールドモードに入り、測定値が表示されたまま固定されます。

3. 最大/最小/平均値測定機能

Maxボタンを1回押すと、最大値表示に切り替わります。2回押すと、最小値表示に、3回押すと平均値表示に切り替わります。4回押すと通常表示モードに戻ります。
最大値表示: このモードでは、メーターが測定した最大値が表示されます。
最小値表示: このモードでは、メーターが測定した最小値が表示されます。
平均値表示: このモードでは、メーターが測定した平均値が表示されます。

4. バックライト機能

バックライトボタンを押して、バックライトをオン/オフすることができます。

5. 自動測定機能

自動測定ボタンを押して、自動測定モードに入ります。ボタンをもう一度押すと自動測定モードが終了します。

6. 記録機能

自動測定モードで記録ボタンを押すと、測定の記録を開始します。(データ読み取り最大60個)。

ボタンをもう一度押すと、測定の記録を一時停止します。

7. 記録時間間隔の設定

記録ボタンを長押しし、メーターをオンにすると、記録時間間隔の設定モードに入り、時間間隔を1秒から99秒まで調整できます。

*バックライトボタン(↓)と自動測定ボタン(↑)

8. 記録したデータのリコール

測定ボタンを長押しし、メーターをオンにすると、記録データのリコールモードに入ります。

*バックライトボタン(↓)と自動測定ボタン(↑)

メーターをオフにして設定してください。

電池の交換:

メーターが正常に電源が入らない場合、またはLCD画面表示に低電力のアイコンが表示された場合は、早めに新しい9V電池を交換してください。

使用済みの電池は環境に配慮した安全なリサイクル場所で廃棄してください。

家庭用ゴミ箱に捨てないでください。

トラブルの処置:

1. 電源は入るが表示されないか、表示が消える場合
   a. バッテリーが正しい向きでしっかりとピンに接触していることを確認してください。
   b. バッテリーを1分間取り外し、再度取り付けてください。
   c. バッテリーを交換してください。
2. その他の問題については、お買い上げいただいた業者にお問い合わせください。

保証:

本製品は購入日から の1 年間、材料および製造上の欠陥がないことを保証します。本製品を使用されて発生した違反、事故等に関するもの、誤配線等、本製品の製造不良以外によるトラブル以外では一切責任を負いかねます。