Digital-Thermometer

mit vier Eingängen für Typ-K-Thermoelemente

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses digitalen Thermometers. Wir empfehlen Ihnen, die Anleitung vor der Verwendung sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Funktionen:

1. Vier Eingänge für Typ-K-Thermoelemente
2. Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
3. Funktion zur Aufzeichnung von Maximal-/Minimal-/Durchschnittswerten
4. Datenhaltefunktion
5. Temperatur-Einheiten °C, °F, K umschaltbar
6. Einstellung für die automatische Abschaltung
7. Anzeige für schwachen Batteriestand

Spezifikationen:

Temperaturbereich (T1-T4): -50 bis 1350°C; -58 bis 2462°F;

Genauigkeit: ±[0,015% Ablesung +1°C (1,8°F)]

Auflösung: 0,1° <1000°; 1° >1000°

Betriebstemperatur: 0 bis 50°C (32 bis 122°F)

Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 bis 90%RH

Lagertemperatur: -10 bis 60°C (14 bis 140°F)

Lagerluftfeuchtigkeit: 10 bis 75%RH

Stromversorgung: 9V

Abmessungen: 260 * 55 * 35 mm

Gewicht: 190 g (inklusive Batterie, vier Thermoelemente)

Produktbeschreibung:

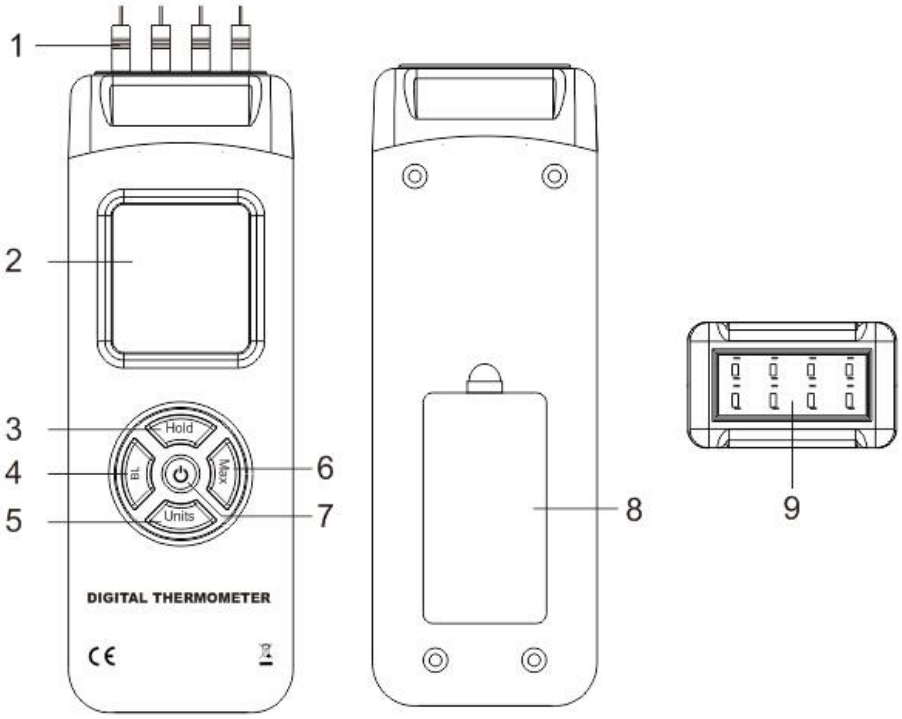

1. Typ-K-Thermoelemente
2. LCD-Display
3. **Halteknopf**
4. **Hintergrundbeleuchtungstaste**
5. **Einheiten-Taste**
6. **Max/Min/Durchschnitt-Taste**
7. **Ein-/Ausschaltknopf**
8. Batterieabdeckung
9. Typ-K-Thermoelement-Anschluss

LCD display

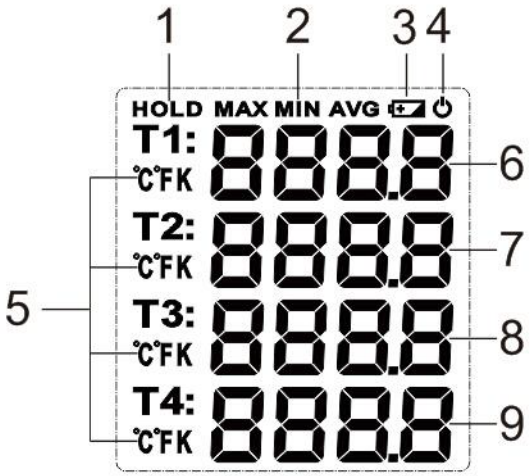

1. **HOLD-Symbol**
2. **MAX/Min/Durchschnitt-Anzeigesymbol**
3. Warnsymbol für schwache Batterie
4. Ausschalt-Symbol
5. Temperatureinheiten
6. T1-Temperaturanzeige
7. T2-Temperaturanzeige
8. T3-Temperaturanzeige
9. T4-Temperaturanzeige

Operation:

1. **<u>Ein- und Ausschalten des Messgeräts</u>**

   a. Drücken Sie die ⏻ -Taste, um das Messgerät einzuschalten. Nach 10 Minuten ohne jegliche Bedienung schaltet sich das Messgerät automatisch aus. Drücken Sie erneut die ⏻ -Taste, um das Messgerät manuell auszuschalten.

   b. Drücken Sie die Max-Taste und dann die ⏻ -Taste, um das Messgerät einzuschalten. Das Messgerät bleibt eingeschaltet, bis die Batterie erschöpft ist.

2. Hold-Funktion

Drücken Sie die Hold-Taste, um die Anzeige des aktuellen Temperaturwerts einzufrieren.

Drücken Sie diese Taste erneut, um zum vorherigen Modus zurückzukehren.

3. MAX/Min/Durchschnitt-Wertmessungsfunktion

Drücken Sie die Max-Taste, um den Anzeigemodus für Maximal-, Minimal- und Durchschnittswerte auszuwählen.

Max: Im Max-Modus zeigt das Messgerät die maximale erreichte Temperatur an.

Min: Im Min-Modus zeigt das Messgerät die minimale erreichte Temperatur an.

AVG: Im AVG-Modus zeigt das Messgerät die durchschnittliche erreichte Temperatur an.

4. BACKLIGHT-Funktion

Drücken Sie die Backlight-Taste, um die Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten.

5. Funktion zum Wechseln der Temperatureinheiten

Drücken Sie die Units-Taste, um die Temperatureinheiten umzuschalten.
°C, °F

Batteriewechsel:

Wenn das Messgerät nicht wie üblich eingeschaltet wird oder das Symbol für schwache Batterie auf dem LCD-Display erscheint, ersetzen Sie bitte die Batterien umgehend durch eine neue 9V-Batterie.

Entsorgen Sie die Batterie umweltfreundlich an einem Recyclingpunkt.

NICHT IM MÜLLEIMER ENTSORGEN!

Fehlerbehebung:

1. Das Gerät lässt sich einschalten, aber es wird keine Anzeige angezeigt oder die Anzeige verschwindet.

   a. Überprüfen Sie, ob die Batterie richtig eingesetzt ist und eine gute Verbindung zu den Pins hat und ob sie korrekt herum eingesetzt ist.

   b. Entfernen Sie die Batterie für eine Minute und setzen Sie sie erneut ein.

   c. Ersetzen Sie die Batterie.

2. Bei allen anderen Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Garantie:

Dieses Messgerät hat eine Garantie von einem Jahr ab dem Kaufdatum.

Diese Garantie deckt den normalen Betrieb ab und gilt nicht für Batterien (einschließlich Lecks), Missbrauch, Veränderung, Manipulation, Vernachlässigung, unsachgemäße Wartung oder unsachgemäße Kalibrierung. Die Garantie kann auch nicht als Entschuldigung für eine falsche Behauptung verwendet werden, nur weil Sie nach der anfänglichen 14-tägigen Frist Ihre Meinung geändert haben.

Ein Nachweis des Kaufs ist für Garantiereparaturen erforderlich.